



HANDLÄGGARE
Lars Ekberg
PROJEKT BETECKNING

→

Brand kan orsakas av felaktigt monterade takvärmekassetter

Räddningsverket har uppmärksammats på att brandtillbud inträffat då s k takvärmekassetter monterats direkt mot takyta.

Efter att tillbuden blivit kända har godkännandet för kassetterna ändrats så att de ska monteras med en distans av 50 mm mot takytan. Typbeteckningarna för kassetterna har då också ändrats.

Bakgrunden till att godkännandet ändrats hänger i korthet samman med att de internationella provningsmetoder som används inte tar tillräcklig hänsyn till bakomliggande isolering som kan göra att värme lagras och därmed orsaka antändning.

De armaturer som är kända av verket och som ska monteras med en distans mot taket är av märket Frico och har typbeteckningarna 74004, 74004B, 74006 resp 74006B. Effekten är 400 resp 600 W.

Leverantören Frico AB har till sina återförsäljare vidtagit erforderliga åtgärder.

Då det kan finnas kassetter som är monterade i ett tidigare skede och som inte försetts med distansbitar kan det finnas anledning att vara uppmärksam vid brandsyn och vid behov informera om problemet på annat sätt.

Vid tveksamhet går det bra att kontakta Frico AB, telefon 031/44 94 20.

Ytterligare fabrikat av äldre modell med samma problem kan också finnas på marknaden.

I detta ärende har Räddningsverket haft samråd med Semko och Frico AB.

Befolkningsskyddsavdelningen
Enheten för förebyggande brand